

VA-LABs MS0115
www.VA-LABs.de

info@va-labs.de

Inhaltsverzeichnis

1	EINFÜHRUNG	3
2	GRUNDLEGENDE HINWEISE	4
2.1	Allgemeines.....	4
2.1.1	Lieferumfang.....	4
2.1.2	Urheberrecht	4
2.1.3	Organisatorische Maßnahmen	4
2.1.4	Verpflichtung des Verwenders/Bedieners.....	5
2.1.5	Sorgfaltspflicht des Verwenders / Bedieners	5
2.1.6	Wartung, Instandhaltung und Störungsbeseitigung.....	5
2.1.7	Bauliche Veränderungen	6
2.1.8	Ersatzteile	6
2.1.9	Gewährleistung und Haftung.....	6
2.2	Aufbau der Sicherheitshinweise/ Bedeutung der Signalworte.....	7
2.3	Sicherheitshinweise.....	7
2.4	Einführung in die Verwendung	11
2.4.1	Inbetriebnahme	11
2.4.2	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	11
2.4.3	Schutzklasse.....	12
2.4.4	Flüssigkeit	12
2.4.5	Metallteile.....	12
2.4.6	Wartung und Service	12
3	ÜBERSICHT, TASTEN-/SONDERFUNKTIONEN	13
3.1	Übersicht.....	13
3.2	Display-Symbole.....	14
3.3	Tasten- und Sonderfunktionen	14
3.4	Eingangslimits	15
4	MESSUNGEN	15
4.1	Spannungsmessung.....	15
4.2	Strommessung	16
4.3	Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest	18
4.4	NCV berührungslose Spannungsprüfung und Live-Test.....	20
4.5	Temperaturmessung	20
5	BATTERIE- UND SICHERUNGSWECHSEL	21
6	REINIGUNG, WARTUNG UND LAGERUNG	22


7	TECHNISCHE DATEN.....	23
8	HINWEISE ZUR ENTSORGUNG	26
9	HILFE BEI STÖRUNGEN	26
10	EG- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	27


1 Einführung


Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von VA-LABS entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Multimeters MS0115 zu tun haben,

- müssen entsprechend qualifiziert sein,
- diese Bedienungsanleitung genau beachten,
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten,
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten,
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben - sich die letzte Version der Anleitung im Internet downloaden.

	HINWEIS
	<p>Lesen Sie zur eigenen Sicherheit vor der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch</p>

	INFORMATION
	<p>Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer MS0115. Die neueste Version finden Sie online unter www.va-labs.de als PDF zum Download.</p>

	INFORMATION
	<p>Dieses Gerät hat den Betrieb in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender unbedingt die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, welche in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.</p> <p>Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.</p>

2 Grundlegende Hinweise

2.1 Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung vermittelt wichtige Informationen, die Voraussetzungen für den sicheren Einsatz des MS0115 sind. Sie beschreibt weiterhin die bestimmungsgemäße Verwendung oder die vernünftigerweise vorhersehbare und zu vermeidende Fehlanwendung.

Bei Beachtung dieser Bedienungsanleitung werden die Sicherheit und die Gesundheit vom Verwender oder von Dritten nicht gefährdet.

Diese Bedienungsanleitung hat ausschließlich Bedeutung für das VA-LABs MS0115 Multimeter. Sie gibt dem Verwender die notwendigen Informationen für die Bedienung, Wartung und Reparatur. Sie ist als Dokument ein Teil des MS0115 und muss dem Elektrofachpersonal zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

Es ist darauf zu achten, dass sämtliche Teile der Bedienungsanleitung immer in gut lesbarem Zustand sind.


Es ist verboten, Texte, Bilder, Beschreibungen jeglicher Art zu entfernen, zu kopieren oder Ergänzungen ohne die Zustimmung vom Inverkehrbringer hinzuzufügen.

2.1.1 Lieferumfang

Das VA-LABs MS0115 besteht aus folgenden Komponenten:

- MS0115 Digital-Multimeter
- Alkaline-Batterien
- Bedienungsanleitung
- Messleitungssatz

2.1.2 Urheberrecht

INFORMATION	
	<p>Urheberrecht</p> <p>Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt beim Inverkehrbringer: ENOVATEK GmbH, Am Bullhamm 37, 26441 Jever. Diese Bedienungsanleitung ist nur für den Verwender bestimmt. Sie enthält Vorschriften und Hinweise, die weder vollständig noch teilweise</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ vervielfältigt; ➤ kopiert werden verbreitet oder ➤ an Dritte weitergegeben werden dürfen.

2.1.3 Organisatorische Maßnahmen

Voraussetzung für den sicheren Umgang und den störungsfreien Betrieb ist die Kenntnis der notwendigen Sicherheitshinweise und Sicherheitsvorschriften, insbesondere die der allgemeingültigen Unfall-Verhütungsvorschriften.


- Diese Bedienungsanleitung enthält die wichtigsten Hinweise zum sicherheitsgerechten Umgang mit dem erworbenen Produkt.
- Diese Bedienungsanleitung ist von allen Personen zu beachten, die im direkten Bereich tätig werden.

Vor jeder Inbetriebnahme müssen alle Sicherheitseinrichtungen (z. B. Messleitungen) sachgerecht angebracht und funktionsfähig sein. Sicherheitseinrichtungen sind regelmäßig zu überprüfen.


2.1.4 Verpflichtung des Verwenders/Bedieners

Der Verwender verpflichtet sich:

- nur Personen im entsprechenden Bereich zu zulassen, die diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.
- die Durchführung der regelmäßigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten zu organisieren.

	HINWEIS
	<p>Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.</p>

2.1.5 Sorgfaltspflicht des Verwenders / Bedieners

	WICHTIG
	<p>Sorgfaltspflicht des Verwenders / Bedieners</p> <p>Für die Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und den Betrieb wurde eine sorgfältige Auswahl der einzuhaltenden harmonisierten Normen, Richtlinien und technischen Spezifikationen getroffen. Unter Anwendung einer Risikobeurteilung ist ein Höchstmaß an Sicherheit während des Betriebs gewährleistet.</p> <p>Die Sicherheit im entsprechenden Bereich kann in der Praxis jedoch nur dann umgesetzt werden, wenn alle dafür erforderlichen Maßnahmen getroffen werden.</p> <p>Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Verwenders / Bedieners, diese Maßnahmen zu planen und ihre Ausführung zu kontrollieren.</p> <p>Der Betreiber muss sicherstellen, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ die "Bestimmungsgemäße Verwendung" gewährleistet ist ➤ ein einwandfreier, funktionstüchtiger Zustand besteht und die eingesetzten Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden; ➤ die Bedienungsanleitung stets im leserlichen Zustand, vollständig am Verwendungsort zur Verfügung steht; ➤ nur qualifizierte Personen mit der Handhabung, Bedienung, Wartung und Reparatur beauftragt sind; ➤ alle angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise unbeschädigt und gut leserlich vorhanden sind.


2.1.6 Wartung, Instandhaltung und Störungsbeseitigung

- Alle vorgeschriebenen Einstell-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten sind fristgemäß durchzuführen.
- Um die Gefahren durch elektrische Spannungen zu minimieren, sind die spannungsführenden Komponenten des Produkts an denen Wartungs-, Inspektion- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden, im Vorfeld immer spannungsfrei zu schalten.
- Das Messgerät ist im Rahmen der Wartung, Instandhaltung und Störungsbeseitigung grundsätzlich vom Messobjekt zu trennen und aus der Messumgebung zu entfernen.
- Gelöste Schraubverbindungen bei erneuter Montage auf korrekten und festen Sitz kontrollieren.
- Nach Beendigung der Wartungsarbeiten sind die Sicherheitseinrichtungen wieder auf ihre fehlerfreie Funktion zu prüfen.

2.1.7 Bauliche Veränderungen

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Produkt aus Sicherheitsgründen verboten sind. Wird das Produkt anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Sach- und Personenschäden führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, irreversiblen Schäden etc. verbunden.

Die beigefügte EG- Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn ohne schriftliche Zustimmung bauliche Veränderungen vorgenommen werden, welche die Sicherheit bei der Benutzung beeinflussen können.

	<p>HINWEIS</p> <p>Verwenden Sie nur Originalersatzteile / -verschleißteile / -zubehörteile. Diese Teile sind speziell für ihren Anwendungsfall konzipiert. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass diese beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.</p>
---	--

2.1.8 Ersatzteile

Ersatzteile und Sonderausstattungen, die nicht von VA-LABS geliefert wurden, sind auch nicht von uns zur Verwendung freigegeben.

Für Schäden und Leistungseinschränkungen, die durch eine bauliche Veränderung oder Nachrüstung entstehen, ist jegliche Haftung des Herstellers / Inverkehrbringers in aller Regel ausgeschlossen.





 

2.1.9 Gewährleistung und Haftung

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung und unsachgemäße Installation;
- Unsachgemäße Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung;
- Betreiben bei nicht ordnungsgemäß angebrachten oder defekten und somit funktionsunfähigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.
- Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung;
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile;
- Nicht genehmigte bauliche Veränderungen;
- Unzureichende Überwachung der Komponenten, die einem Verschleiß unterliegen;
- Nicht rechtzeitig oder unsachgemäß durchgeführte Reparatur und Wartung.
- Das Typenschild darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

2.2 Aufbau der Sicherheitshinweise/ Bedeutung der Signalworte

Die folgende Tabelle zeigt die Abstufung und Bedeutung der Signalworte für Gefahren-, Sicherheitshinweise, Hinweise vor Sachschäden und weitere Hinweise, bzw. wichtige Informationen für den Verwender / Betreiber.








 
 

Signalwort	Bedeutung	Folgen bei Missachtung
 GEFAHR	Unmittelbar drohende Gefahr	Tod oder schwere Körperverletzungen
 WARNUNG	Mögliche, gefährliche Situation	Tod oder schwere Körperverletzungen
 VORSICHT	Mögliche, gefährliche Situation	Leichte Körperverletzungen
 WICHTIG	Mögliche Sachschäden	Beschädigung des Bauteils oder angrenzender Vorrichtungen, bzw. Einrichtungen
 HINWEIS	Nützlicher Hinweis oder Tipp: Erleichtert die Bedienung	Bedienerhinweise
 INFORMATION	Allgemeine Informationen	Allgemeine Bediener- oder Betreiberinformationen

2.3 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

	<p> GEFAHR</p> <p>Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!</p> <p>Das Arbeiten an spannungsführenden Komponenten darf nur von speziell geschultem Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation durchgeführt werden.</p>
	<p> VERBOTEN</p> <p>Das VA-LABs MS0115 ist kein Spielzeug und darf nicht in Kinderhände gelangen. Eltern haften bei sämtlichen Folgeschäden durch Nichtbeachtung für ihre Kinder!</p>
	<p>HINWEIS</p> <p>Lesen Sie zur eigenen Sicherheit immer vor der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig.</p>

Sicherheitshinweise und Symbole auf dem Gerät:

	Achtung! Warnhinweise in der Bedienungsanleitung nachlesen. Das Nichtbeachten der entsprechenden Hinweise birgt die Gefahr von Verletzungen von Personen und/oder Beschädigungen des Geräts.
	Eine maximale zulässige Spannungsdifferenz von 600 V DC/ 600 V AC eff zwischen COM-/ V-/ bzw. Ohm-Eingang und Erde aus Sicherheitsgründen nicht überschreiten.
	Gefährlich hohe Spannung zwischen den Eingängen. Extreme Vorsicht bei der Messung. Eingänge und Messspitzen nicht berühren. Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	Doppelt isoliert
	Wechselspannung, Wechselstrom (AC)
	Gleichspannung, Gleichstrom (DC)
	AC oder DC
	Erde
	Sicherung
	Entspricht den Richtlinien der europäischen Union

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät erfüllt neben den EU-Bestimmungen (siehe Abschnitt EG-Konformitätserklärung) die Überspannungskategorie CAT III 600 V sowie den Verschmutzungsgrad 2.

- CAT I: Messungen an Stromkreisen ohne direkte Verbindung zum Netz (Batteriebetrieb). Hierzu zählen bspw. die Bereiche der Signalebene, Telekommunikation, Geräte mit geringen transienten Überspannungen, batteriebetriebene Geräte sowie die PKW-Elektronik.
- CAT II: Messungen an Stromkreisen, die eine direkte Verbindung durch entsprechenden Netzstecker zum Stromnetz haben. Hierzu zählen bspw. tragbare Elektrogeräte, Haushaltsgeräte sowie Netzsteckdosen.
- CAT III: Messungen innerhalb der Gebäudeinstallation (stationäre Verbraucher mit nicht steckbarem Anschluss, Verteileranschlüsse, fest eingebaute Geräte im Verteiler). Hierzu zählen bspw. Unterverteilungen, festinstallierte Schalter, Sicherungsautomaten sowie Schütze.

Um die allgemeine Betriebssicherheit des Messgeräts zu gewährleisten und schwere Verletzungen durch Kurzschlüsse bzw. Strom- und Spannungsüberschläge (Lichtbögen) zu vermeiden, sind die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise zum Betrieb unbedingt zu beachten. Jedwede Schäden, welche durch die Nichtbeachtung dieser Hinweise resultieren, sind von Ansprüchen jeglicher Art ausgeschlossen.

- Die Beachtung der Nutzungsbedingungen in dieser Anleitung sowie der Warnhinweise auf dem Gerät sind zwingend erforderlich. Eine Missachtung kann zu Unfällen sowie Sach- und Personenschäden führen.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise für jede Messart, die in den jeweiligen Kapiteln der Anleitung angegeben sind.
- Nehmen Sie keinesfalls bauliche und / oder technische Veränderungen am Gerät vor.
- Das Messgerät ist kein Spielzeug und gehört daher nicht in die Hände von Kindern. Weiterhin darf es nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
- Das Messgerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet. Darüber hinaus darf es nicht von Personen mit mangelndem Wissen bzw. mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie erhielten eine entsprechende Unterweisung bzw. werden von Personen beaufsichtigt, welche für die Sicherheit des Anwenders zuständig sind.
- Sofern das Gerät durch Jugendliche oder Auszubildende genutzt werden soll, sind diese durch eine im Umgang mit dem Messgerät vertraute Person zu überwachen.
- Zubehörteile und Verpackungsmaterial darf nicht achtlos liegen gelassen werden, da diese zu einer Gefahr für spielende Kinder werden können.
- Alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zwingend zu beachten, sofern das Messgerät im betrieblichen Kontext zur Anwendung kommt.
- Das Multimeter darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
- Für den Betrieb mit dem Messgerät dürfen nur die mitgelieferten Messleitungen und Prüfspitzen zur Anwendung kommen oder solche, die mindestens den in der Anleitung beschriebenen Bestimmungen zwecks Isolation und Überspannung gemäß der Richtlinie EN 61010-1 erfüllen.
- Verwenden Sie ausschließlich 4mm-Sicherheitsmessleitungen.
- Alle verwendeten Messleitungen sind vor jedem Einsatz auf Schäden zu prüfen und bei Beschädigung umgehend zu ersetzen.
- Das Multimeter inklusive des Zubehörs ist vor der Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden zu prüfen. Im Zweifelsfall keine Messungen durchführen!
- Die maximalen Eingangswerte des Messgeräts dürfen unter keinen Umständen überschritten werden. Eine Überschreitung kann zu schweren Verletzungen führen und / oder das Messgerät zerstören.
- Das Messgerät ist nicht für hochenergetische Schaltungen konzipiert und darf hier nicht eingesetzt werden.
- Die in dieser Anleitung angegebenen maximalen Eingangsspannungen dürfen nicht überschritten werden. Sofern nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Spannungsspitzen durch den Einfluss von transienten Störungen oder aus anderen Gründen überschritten werden, muss die zu messende Spannung entsprechend (10:1) vorgedämpft werden.
- Jegliche Spannungsmessungen von über 35 V DC / 25 V AC sind zwingend in Übereinstimmung mit allen relevanten Sicherheitsanforderungen vorzunehmen.
- Bei Spannungsmessungen sind Berührungen mit strom- und spannungsführenden Teilen zu vermeiden (Stromschlaggefahr).
- Die Messart darf nicht verändert werden, während ein Messobjekt an das Messgerät angeschlossen ist. Vor dem Umschalten sind die Prüflleitungen vom Messobjekt abzukoppeln.
- Das Messgerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es vollständig an ein Messobjekt angeschlossen ist.
- Das Messgerät darf keinen ungünstigen Umweltbedingungen ausgesetzt werden. Hierzu zählen bspw. starke Wärme- und Kälteeinwirkungen, Erschütterungen, mechanische Einwirkungen, starke

Vibration, direkte Sonneneinstrahlung, magnetische und elektromagnetische Felder sowie Feuchtigkeit und Staubeinwirkung.

- Halten Sie das Messgerät von Flüssigkeiten fern und stellen Sie diese keinesfalls auf dem Gerät ab (Kurzschlussgefahr).
- Das Messgerät darf nicht im geöffneten Zustand betrieben werden (Stromschlaggefahr).
- Setzen Sie das Multimeter nicht in feuchten, entflammbaren oder explosionsgefährdeten Umgebungen ein.
- Defekte Multimetersicherungen sind umgehend zu ersetzen, wobei ausschließlich zulässige Sicherungen mit dem Originalwert entsprechenden Sicherungen verwendet werden dürfen. Schließen Sie niemals Sicherungen oder Sicherungshalter kurz.
- Legen Sie bei Widerstandsmessungen keine Spannungen an.
- Nehmen Sie niemals Strommessungen im Spannungsbereich (V/Ω) vor.
- Stellen Sie bei unbekanntem Messgrößen stets den höchsten Messbereich ein.
- Die eingestellten Messbereiche dürfen bei keiner Messung überschritten werden.
- Der Messbereichswahlschalter darf während einer Strom- und Spannungsmessung nicht gedreht werden, da es zu Beschädigungen des Multimeters kommen kann.
- Berühren Sie nicht die Messspitzen der Prüflösungen (Verletzungsgefahr).
- Nehmen Sie Messungen ausschließlich in trockener Kleidung vor und verwenden Sie idealerweise Gummischuhe bzw. eine zugelasene Isoliermatte.
- Stellen Sie das Messgerät nicht in unmittelbarer Nähe zu heißen Lötgeräten auf.
- Bevor Sie das Messgerät verwenden, sollte dieses auf die Umgebungstemperatur stabilisiert werden. Dies ist gerade beim Transport des Multimeters zwischen kalten und warmen Räumen wichtig.
- Sobald das Batteriewarnsymbol „“ im Multimeter aufleuchtet, ersetzen Sie die Batterie. Entladene Batterien können zu unpräzisen Messergebnissen führen, was Stromschläge und Verletzungen zur Folge haben kann.
- Sofern Sie das Multimeter über einen längeren Zeitraum nicht gebrauchen, entfernen Sie bitte die Batterien aus dem Gerät.
- Reinigen Sie das Messgerät regelmäßig mit einem trockenen Leinentuch. Bei groben Verschmutzungen kann das Tuch leicht angefeuchtet werden. Benutzen Sie jedoch keine Reinigungsmittel oder ätzende Scheuermittel.
- Bei Funktionsunfähigkeit, Störungen, Defekten, mechanischen Beschädigungen sowie nicht durch diese Bedienungsanleitung klärbaren Funktionsproblemen, nehmen Sie das Messgerät bitte sofort außer Betrieb und wenden sich an unseren Service. Dieser wird Sie beraten und ggf. weitere Schritte wie eine Reparatur veranlassen.
- Das Öffnen des Messgeräts sowie das Durchführen von Reparatur- und Wartungsarbeiten darf ausschließlich durch qualifizierte Service-Techniker erfolgen.

2.4 Einführung in die Verwendung

Das TRMS Digital-Multimeter MS0115 mit automatischer Messbereichswahl und einem Anzeigebereich von 6.000 Counts ist der ideale Allrounder unter den Multimetern und rüstet den Anwender perfekt für alle Standardmessaufgaben. Das Messgerät verfügt über alle relevanten Grundmessfunktionen, wie eine AC/DC-Spannungs- und Strommessung bis 600 V / 10 A, Widerstands-, Kapazitäts-, Frequenz- sowie Temperaturmessung. Darüber hinaus bietet das CAT III Multimeter eine TrueRMS (Echtheffektivwert) Messfunktion sowie wichtige Sonderfunktionen, wie eine berührungslose Spannungsdetektion (NCV), Durchgangs- und Diodentestfunktion sowie Live-Test-Funktion. Das MS0115 verfügt außerdem über ein robustes und handliches Gehäuse mit einer integrierten LED-Arbeitsleuchte, die bei Bedarf zugeschaltet werden kann und auch in schlecht ausgeleuchteten Umgebungen das zuverlässige Messen gewährleistet.

Funktionen und Eigenschaften:

- Anzeigebereich: 6.000 Counts Display, beleuchtet
- TrueRMS (Echtheffektivwertmessung)
- Messbereichswahl: automatisch
- Spannungsmessung bis 600 V AC/DC
- Strommessung bis 10 A AC/DC
- Widerstandsmessung bis 60 MΩ
- Kapazitätsmessung bis 60 mF
- Frequenzmessung bis 10 MHz
- Temperaturmessung von -40 bis +1000 °C
- Tastverhältnis (Duty-Cycle): 1 - 99%
- integrierte LED-Arbeitsleuchte für schlecht beleuchtete Messumgebungen
- berührungslose Spannungsprüfung (NCV) mit akustischem und LED-Alarm
- Live-Test-Funktion
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Messwerthaltefunktion (data hold) und Maximalwerthaltefunktion
- automatische Abschaltung und Low-Battery-Indikator
- Sicherheit: CAT III 600 V, EN61010-1

2.4.1 Inbetriebnahme

- Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Transportschäden, bevor Sie es verwenden. Im Schadenfall nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Inverkehrbringer, Ihrem Fachhändler in Verbindung.
- Heben Sie die Originalverpackung auf. Um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie bitte die Originalverpackung.
- Legen Sie entsprechend dem Kapitel „Batteriewechsel“ vier neue Microbatterien (LR03/AAA) in das Gerät ein. Beachten Sie die in dem Kapitel aufgeführten Sicherheits- und Montagehinweise.
- Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie von dem Display.

2.4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das digitale Multimeter MS0115 dient dem Messen und Testen verschiedenster elektronischer Parameter im Rahmen der in der Anleitung beschriebenen Wertebereiche und Messumgebungen. In explosionsgefährdeten Umgebungen darf das Gerät nicht zum Einsatz kommen!


Unfälle und Schäden können die Folge bei Nichteinhaltung dieser Bestimmungen und Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise sein. Es ist nicht zulässig und führt zu Gewährleistungs- und Garantieverlust sowie Haftungsausschluss, das Gerät anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben zu verwenden. Auch fallen Veränderungen oder Umbauten hierunter.

2.4.3 Schutzklasse

- Das Messgerät entspricht der EN 61010-1, Schutzklasse 2 und der Überspannungskategorie CAT III 600 V. Ungeeignete Spannungen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.


2.4.4 Flüssigkeit

- Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen am Produkt eindringen können.

	WICHTIG
	<p>Besteht der Verdacht, dass auch nur minimale Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war.</p>

- Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann, Fachpersonal, autorisierter Fachhandel oder Hersteller überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

2.4.5 Metallteile

	⚠ GEFAHR
	<p>In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.</p>

2.4.6 Wartung und Service

- Im Gehäuseinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Eventuelle Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!
- Vor der Reinigung ist das Produkt vom Messobjekt zu trennen! Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein trockenes, weiches und bei stärkeren Verunreinigungen, leicht angefeuchtetes Tuch. Das Produkt niemals vollständig unter Wasser setzen.

3 Übersicht, Tasten-/Sonderfunktionen



! WARNUNG

Für das erstmalige Verwenden ist besondere Vorsicht angebracht!




INFORMATION

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen die sich nicht mit dem Gerät auskennen.

Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, liegt meistens eine unsachgemäße Verwendung oder ein technischer Fehler am Produkt vor, was im Vorfeld entsprechend geprüft werden muss!

3.1 Übersicht

- (1) Berührungsloser Spannungsprüfer
- (2) LED-Taschenlampe
- (3) Indikator berührungslose Spannungsprüfung
- (4) LCD-Anzeige
- (5) Funktionstasten
- (6) Messfunktionswahlschalter
- (7) COM Messbuchse
- (8) Messbuchse, diverse Funktionen
- (9) 10 A Strommessbuchse

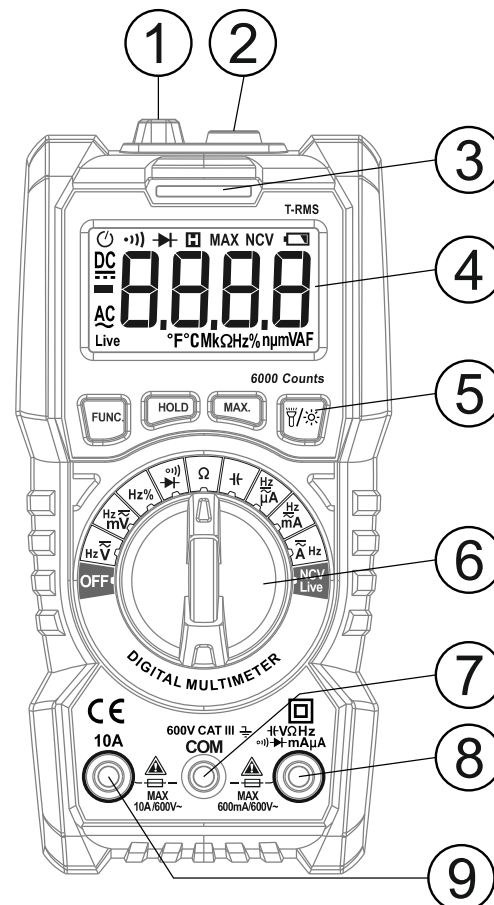

Achtung:

Blicken Sie niemals in die integrierte LED-Taschenlampe!

Dies kann zu irreparablen Schäden der Sehfähigkeit führen!

3.2 Display-Symbole


V	Volt	M	Mega
A	Ampere	μ	Micro
~	AC Wechselspannung	m	Milli
⎓	DC Gleichspannung	k	Kilo
-	Negativer Messwert	⏻	Automatische Abschaltung
Ω	Ohm	⏻	HOLD
o]	Durchgang	NCV	berührungslose Spannungsprüfung
→ +	Diodentest	🔋	Batteriewarnung
Live	Live-Test	F	Farad
n	Nano	Hz	Hertz



WARNUNG

Bei geringer Batterieladung müssen die Batterien schnellstmöglich gewechselt werden, um fehlerhafte Messwerte und damit eventuelle elektrische Unfälle und Schäden zu vermeiden!

3.3 Tasten- und Sonderfunktionen


Taste:	Beschreibung / Funktion:
FUNC.	Funktionswahlknopf: Umschalten von Gleich- und Wechselspannung sowie Frequenz- und Abtastrate Durchgang/Diodentest: Umschalten von Durchgangsprüfung und Diodentestfunktion Strommessung: Umschalten von Gleich- zu Wechselstrommessung
HOLD	Einmal drücken friert den momentanen Messwert ein. „H“ wird im Display angezeigt. Wiederholtes Betätigen führt zurück zur Messung.
MAX.	Einmal drücken schaltet auf Maximalwertfunktion um. „MAX“ erscheint im Display. Erneutes drücken führt zur Deaktivierung der Maximalwertfunktion.
Auto power off (automatische Abschaltung)	Die automatische Abschaltung wird nach 15 Minuten durchgeführt, wenn keine Anwendungen durchgeführt werden. Ein piepender Alarmton signalisiert die automatische Abschaltung kurz vor der Abschaltung. Durch das Drücken einer beliebigen Taste kann das Multimeter wieder eingeschaltet werden. Durch das Halten der FUNC. Taste beim Einschaltvorgang wird die automatische Abschaltung deaktiviert. Bei erneutem Ein- und Ausschalten wird diese automatisch wieder aktiviert.
	Einmal drücken schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein. Diese schaltet sich automatisch nach ca. 15 Sekunden wieder aus. Halten Sie die Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt um die LED-Taschenlampe zu aktivieren. Ein erneutes Gedrückthalten schaltet die Funktion wieder aus.


3.4 Eingangslimits

Messfunktion:	Eingangslimit:
Gleich- und Wechselspannung:	600 V DC / 600 V AC
Strommessung μA , mA AC/DC:	600 mA / 600 V (flinke Sicherung)
Strommessung 10A-Bereich:	10 A / 600 V (flinke Sicherung) Über 5 A für maximal 10 s (dann 10 min abkühlen)
Widerstand, Durchgang, Diodentest, Frequenzmessung, Tastverhältnis:	600 V AC / 600 V DC

4 Messungen

4.1 Spannungsmessung



 **WARNUNG**

Schließen Sie niemals eine Spannungsquelle an, wenn die Messbuchsen ausschließlich für die Messung von Strömen belegt sind. Dies führt zu Stromschlag- und Brandgefahr.

Zudem dürfen die Eingangsspannungen nicht 600 V DC / 600 V AC überschreiten. Führen Sie keine Messungen an unbekanntem Messobjekten durch, bei denen die Spannung höher sein könnte.

Berühren Sie niemals die blanken Messspitzen! Fassen Sie die Messspitzen nur hinter dem Sicherheitskragen an.

Entfernen Sie nach jedem Messvorgang die Messleitungen und Messspitzen vom Messobjekt sowie dem Multimeter.

Gleich- und Wechselspannungsmessung:

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der schwarzen Messleitung mit der COM-Buchse.
- Verbinden Sie den 4mm Stecker der roten Messleitung mit der $\overset{1\text{V}\Omega\text{Hz}}{\text{mA}\mu\text{A}}$ -Buchse.
- Wählen Sie mithilfe des Messfunktionswahlschalters die gewünschte Spannungsmessfunktion \tilde{V} oder $\overset{\sim}{mV}$ aus.
- Bei unbekanntem Spannungsgrößen beginnen Sie zunächst im höheren Messbereich \tilde{V} .
- Wählen Sie durch betätigen der FUNC.-Taste zwischen Gleich- und Wechselspannungsmessung aus. Im Display erscheint jeweils DC oder AC.
Anmerkung: Wenn Sie eine Wechselspannungsmessung durchführen, führt ein erneutes betätigen der FUNC. Taste zur Anzeige der Frequenz bzw. Abtastrate.
- Legen Sie nun die Messspitzen möglichst richtig gepolt parallel an das Messobjekt an, um den Messvorgang zu starten.
- Lesen Sie nun den Messwert vom Display ab und trennen die Messspitzen wieder vom Messobjekt.
- Zeigt das Display OL an, trennen Sie die Prüfspitzen sofort vom Messobjekt (Überlast).

Frequenz und Tastverhältnis (Duty Cycle) messen:

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der schwarzen Messleitung mit der COM-Buchse.
- Verbinden Sie den 4mm Stecker der roten Messleitung mit der $\overset{fV\Omega Hz}{\rightarrow} \overset{\mu A}{\rightarrow} \overset{mA}{\rightarrow}$ -Buchse.
- Wählen Sie mithilfe des Messfunktionswahlschalters die Frequenz- und Duty-Cycle-Messung Hz/% aus.
- Um die Frequenz (Hz) oder das Tastverhältnis (%) zu messen, drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste FUNC., bis die gewünschte Funktion im Display erscheint.
- Legen Sie nun die Messspitzen an das Messobjekt an, um den Messvorgang zu starten.

Eine Frequenzmessung kann nur bei Wechselspannungsmessungen durchgeführt werden.

4.2 Strommessung



⚠️ WARNUNG

Schließen Sie die Messspitzen bei der Strommessung niemals parallel zu einem Messobjekt an. Kurzschlussgefahr!

Das Multimeter ist bei der Strommessung immer in Reihe zum Messobjekt zu schalten.

Falls die interne Sicherung während des Messvorgangs auslöst, müssen die Messspitzen sofort vom Messobjekt entfernt werden. Stromschlaggefahr!

Entfernen Sie nach jedem Messvorgang die Messleitungen und Messspitzen vom Messobjekt sowie dem Multimeter.

Messen Sie keine Ströme in offenen Schaltungen, bei denen die Spannung zwischen der offenen Schaltung und Erde über 250 V liegt.

Messungen über 5 A dürfen maximal für 10 Sekunden durchgeführt werden. Anschließend muss das Messgerät vom Messobjekt getrennt werden und bis zur nächsten Messung mindestens 10 Minuten abkühlen.

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der schwarzen Messleitung mit der COM-Buchse.
- Verbinden Sie den 4mm Stecker der roten Messleitung je nach Messaufgabe mit der $\overset{fV\Omega Hz}{\rightarrow} \overset{\mu A}{\rightarrow} \overset{mA}{\rightarrow}$ -Buchse oder 10A-Buchse.
- Wählen Sie je nach Messaufgabe mithilfe des Messfunktionswahlschalters die $\overset{\sim}{\mu}A$, $\tilde{m}A$ oder \tilde{A} Messfunktion aus.
- Sofern Sie die Messströme nicht genau abschätzen können, beginnen Sie stets mit der Messung im \tilde{A} -Bereich. Sollte sich der Messwert dann im mA- oder μA -Bereich bewegen, führen Sie eine erneute Messung im $\overset{\sim}{mA}$ -Bereich, oder $\overset{\sim}{\mu A}$ -Bereich durch.
- Wählen Sie durch betätigen der FUNC.-Taste zwischen Gleich- und Wechselstrommessung aus. Im Display erscheint jeweils DC oder AC.
Anmerkung: Wenn Sie eine Wechselstrommessung durchführen, führt ein erneutes betätigen der FUNC. Taste zur Anzeige der Frequenz bzw. Abtastrate.

- Schalten Sie nun die zu messende Schaltung spannungsfrei und öffnen den Schaltkreis an der zu messenden Stelle.
- Nun können Sie das Multimeter an der zu messenden Stelle in Reihe mithilfe der Messspitzen in die Schaltung integrieren, die Stromversorgung der Schaltung einschalten und die Messung durchführen.
- Sollte im Display „OL“ erscheinen, trennen Sie die Messleitungen sofort vom Messobjekt, da der Messstrom oberhalb des eingestellten Messbereichs liegt. Sollte hingegen kein Messwert erscheinen, könnte dies auf eine defekte Sicherung im Messgerät hindeuten (siehe Kapitel „Sicherungswechsel“).

4.3 Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest



WARNUNG

- Schalten Sie die Schaltung, in der gemessen werden soll spannungsfrei und entladen alle dort verbauten Kondensatoren.
- Potentielle Spannungen in der Schaltung können das Messgerät zerstören, oder zu verfälschten Messresultaten führen.
- Entfernen Sie nach jedem Messvorgang die Messleitungen und Messspitzen vom Messobjekt sowie dem Multimeter.

Widerstandsmessung:



- Verbinden Sie den 4mm Stecker der schwarzen Messleitung mit der COM-Buchse.
- Verbinden Sie den 4mm Stecker der roten Messleitung mit der $\rightarrow \text{m}\Omega/\mu\text{A}$ -Buchse.
- Bei äußerst niedrigen Widerstandswerten können Sie alternativ kurze Messleitungen verwenden. Da hierdurch der Messleitungswiderstand minimalisiert wird, können noch präzisere Messwerte erreicht werden.
- Wählen Sie mithilfe des Messfunktionswahlschalters die gewünschte Ω -Funktion aus.
- Verbinden Sie nun die Messspitzen mit dem Messobjekt und lesen den Widerstandswert ab.
- Sofern der Widerstandswert größer als der maximale Messbereich ist, erscheint im Display ein OL (Overload) (siehe Werte in den technischen Daten), oder das Messobjekt ist fehlerbehaftet (unterbrochen).
- Sofern Sie im niederohmigen Bereich Messungen durchführen, sollten Sie zuvor die Messspitzen kurzschließen und sich den Leitungswiderstand notieren. Dieser kann nach anschließender Messung vom Messergebnis abgezogen werden, um valide Messergebnisse zu erhalten. In der Regel liegt der Widerstand im Bereich 0,1-0,5 Ω . Höhere Widerstandswerte können auf lose, defekte oder korrodierte Messspitzen oder defekte Leitungen hindeuten.
- Auch bei nicht verbundenen Messleitungen erscheint im Display ein OL.

Durchgangsprüfung:

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der schwarzen Messleitung mit der COM-Buchse.
- Verbinden Sie den 4mm Stecker der roten Messleitung mit der $\rightarrow \text{m}\Omega/\mu\text{A}$ -Buchse.
- Wählen Sie mithilfe des Messfunktionswahlschalters die $\rightarrow \text{m}\Omega/\mu\text{A}$ Funktion aus.
- Durch das Drücken der FUNC. Taste können Sie die Durchgangsmessfunktion ($\rightarrow \text{m}\Omega/\mu\text{A}$) auswählen.
- Verbinden Sie nun die Messspitzen mit dem Messobjekt um die Prüfung zu starten.
- Hat das Messobjekt Durchgang (der Widerstandswert liegt unter $30 \pm 5 \Omega$) ertönt der Buzzer und der LED-Indikator zeigt grün. Liegt der Messwert zwischen 30 und 60 Ω , zeigt der LED-Indikator rot.
- Erscheint im Display OL (Overload), ist der Messwert höher, oder das zu messende Objekt ist unterbrochen.

Diodentestfunktion:

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der schwarzen Messleitung mit der COM-Buchse.
- Verbinden Sie den 4mm Stecker der roten Messleitung mit der $\text{V}\Omega\text{Hz}$ / $\text{mA}\mu\text{A}$ -Buchse.
- Wählen Sie mithilfe des Messfunktionswahlschalters die D Funktion aus.
- Durch das Drücken der FUNC. Taste können Sie die Diodentestfunktion (D) auswählen.
- Verbinden Sie die Messspitzen jetzt mit der zu testenden Diode. Sofern bekannt, bspw. die rote Messspitze mit der Anode und die schwarze mit der Katode der Diode.
- Signalisiert das Display ein OL, ist die Halbleiterstrecke unterbrochen, oder Sie messen in Sperrrichtung.
- Vertauschen Sie die Polarität der Messspitzen und es erscheint im Display ein Wert von 0,5-0,8 messen Sie in Durchgangsrichtung.
- Signalisiert das Display in beide Richtungen ein OL, deutet dies auf einen Defekt der Diode hin.

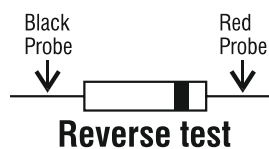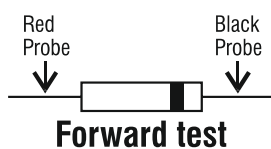

Kapazitätsmessung


WARNUNG

Schalten Sie die Schaltung, in der gemessen werden soll spannungsfrei und entladen alle dort verbauten Kondensatoren.

Potentielle Spannungen in der Schaltung können das Messgerät zerstören, oder zu verfälschten Messresultaten führen.

Vor jeder Messung sollte eine Spannungsmessung am zu untersuchenden Bauelement vorgenommen werden. Entladen Sie das Bauelement ggf. mit einem hochohmigen Widerstand.

Schließen Sie niemals den Kondensator kurz. Ein schlagartiges Entladen kann durch die hohe Energiemenge zu Stromschlägen, Funkenschlag und Brand führen.

Entfernen Sie nach jedem Messvorgang die Messleitungen und Messspitzen vom Messobjekt sowie dem Multimeter.

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der schwarzen Messleitung mit der COM-Buchse.
- Verbinden Sie den 4mm Stecker der roten Messleitung mit der $\text{V}\Omega\text{Hz}$ / $\text{mA}\mu\text{A}$ -Buchse.
- Wählen Sie mithilfe des Messfunktionswahlschalters die C Funktion aus.
- Verbinden Sie nun die Messspitzen mit dem Messobjekt um die Messung zu starten.
- Bei höheren Kapazitäten kann es einige Sekunden dauern, bis ein stabiles Messergebnis angezeigt wird – dies ist normal.

4.4 NCV berührungslose Spannungsprüfung und Live-Test



WARNUNG


Halten Sie stets genügend Abstand zu unter Spannung stehenden teilen und tragen Sie bei der Messung idealerweise isolierte Sicherheits-Handschuhe.

Zudem darf die Eingangsspannung nicht 600 V überschreiten. Führen Sie keine Messungen an unbekanntem Messobjekten durch, bei denen die Spannung höher sein könnte.

 

Externe Einflüsse, wie Motoren, Lichter o.ä. können die NCV-Funktion beeinflussen.

Beachten Sie das die NCV Messung sowie der Live-Test ausschließlich als erste Indikation dient und die Spannungsmessung niemals ersetzt.

 
NCV berührungslose Spannungsprüfung:

- Wählen Sie mittels des Funktionswahlschalters die -Funktion aus.
- Wählen Sie nun mithilfe der FUNC.-Taste die NCV Funktion aus.
- Nähern Sie sich mit dem Spannungssensor an der Kopfseite des Multimeters der Spannungsquelle.
- Wenn das Multimeter eine Spannung feststellt, wird diese in Abhängigkeit von ihrer Höhe über den LED-Indikator sowie verschiedene Soundfrequenzen angezeigt.

Live-Test:

- Verbinden Sie den 4mm Stecker der roten Messleitung mit der -Buchse.
- Wählen Sie mittels des Funktionswahlschalters die -Funktion aus.
- Wählen Sie nun mithilfe der FUNC.-Taste die Live-Test-Funktion aus.
- Berühren Sie mit der roten Messspitze nun die zu messende Spannungsquelle.
- Wenn das Multimeter eine Spannung feststellt, wird diese in Abhängigkeit von ihrer Höhe über das Display, den LED-Indikator sowie verschiedene Soundfrequenzen angezeigt.

4.5 Temperaturmessung

- Wählen Sie mittels des Funktionswahlschalters die °C/°F
- Schließen Sie den K-Temperaturfühler an das Messgerät an. In die Buchse  wird die positive (rot) Seite und in die COM Buchse die negative (schwarz) Seite des Temperaturfühlers gesteckt.
- Bringen Sie nun die Messspitzen des Temperaturfühlers an das Messobjekt und lesen Sie die Anzeige ab.

Bitte beachten: Die Messung erfolgt ein wenig verzögert, da sich das entsprechende Bauteil im Messgerät befindet.



WARNUNG

Bei Benutzung des K-Temperaturfühlers sollte das zu messende Objekt nicht direkt berührt werden, da der K-Temperaturfühler beschädigt werden könnte oder es zu einem elektrischen Schlag führen kann.

5 Batterie- und Sicherungswechsel

Batteriewechsel:



WARNUNG

Entfernen Sie alle Messleitungen vom Multimeter, bevor Sie das Gerät öffnen.
Führen Sie die Arbeit mit dem Multimeter erst fort, sobald das Gerät nach dem Batteriewechsel wieder vollständig geschlossen ist.

- Sobald das Batteriesignal im Display des Multimeters erscheint, müssen die Batterien getauscht werden.
- Schalten Sie zunächst das Multimeter aus und entfernen alle Messleitungen vom Gerät.
- Lösen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung an der Geräterückseite und nehmen sie ab.
- Ersetzen Sie alle zwei verbrauchten Batterien durch neue AAA/Micro-Batterien (LR03).
- Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf und verschrauben diese mit der Schraube.

Sicherungswechsel:





WARNUNG

Entfernen Sie alle Messleitungen vom Multimeter, bevor Sie das Gerät öffnen.
Ersetzen Sie defekte Sicherungen ausschließlich durch Sicherungen gleicher Bauart und Stromstärke.
Führen Sie die Arbeit mit dem Multimeter erst fort, sobald das Gerät nach dem Sicherungswechsel wieder vollständig geschlossen ist.

- Eine defekte Sicherung kann der Grund dafür sein, dass Sie keine Messungen mehr in den Strommessbereichen durchführen können.
- Um den Sicherungswechsel vorzunehmen, muss das Gerät zunächst ausgeschaltet werden und alle Messleitungen müssen vom Multimeter entfernt werden.
- Entfernen Sie das Gummiholster vom Messgerät.
- Lösen Sie alle Schrauben an der Geräterückseite und nehmen sie diese ab.

- Entfernen Sie nun die defekte Sicherung aus dem jeweiligen Fach und ersetzen Sie durch eine bau- und wertidentische Sicherung:
Sicherung für den $\mu\text{A}/\text{mA}$ -Messbereich: 600 mA / 600 V flink, Keramiksicherung
Sicherung für den 10A-Bereich: 10 A / 600 V flink, Keramiksicherung
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und verschrauben diese mit allen Schrauben.

6 Reinigung, Wartung und Lagerung

	 GEFAHR
	Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag bekommen!

	 LEBENSGEFAHR
	Vor Wartungsarbeiten ist das Produkt unbedingt allpolig vom Netz zu trennen.

- Nach dem Einsatz ist das Messgerät von jedem Messobjekt zu trennen und alle Messleitungen sind vom Gerät zu entfernen.
- Unterziehen Sie Gehäuse, Bedienelemente und Anschlüsse einer sorgfältigen Überprüfung auf Beschädigungen.
- Das Gerät sollte an einem kühlen, trockenen und sauberen Ort gelagert werden
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts lediglich ein trockenes Leinentuch und drücken Sie nicht auf das Display. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen können Sie das Reinigungstuch leicht anfeuchten. Nutzen Sie hierfür ausschließlich klares Wasser! Verzichten Sie auf Chemikalien oder Reinigungsmittel. Wenn Sie das Gerät feucht abgewischt haben, sollten Sie vor dem Wiedereinsetzen des Geräts sicherstellen, dass dieses vollständig getrocknet ist!
- Kommt das Gerät im gewerblichen oder Ausbildungs-Betrieb zum Einsatz ist es einmal jährlich zu kalibrieren.
- Bei längerer Nichtbenutzung sollten die Batterien aus dem Gerät genommen werden.

	 WARNUNG
	Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

	INFORMATION
--	--------------------



Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Inverkehrbringer / Hersteller jederzeit gerne zur Verfügung. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die bei Ihrem Inverkehrbringer / Hersteller erhältlich ist.

7 Technische Daten

Inverkehrbringer (komplette Anschrift inkl. Steuer ID & Amtsgericht)

Firmenbezeichnung:	ENOVATEK GmbH
Adresse:	Am Bullhamm 37, 26441 Jever
Tel.:	04461/8988536
Mailadresse:	info@va-labs.de
Web:	www.va-labs.de
Finanzamt:	Wilhelmshaven
Amtsgericht:	Oldenburg, HRB211385
WEEE-Reg.-Nr.:	DE 75996989

Allgemeine Daten:

Modell- / Typenbezeichnung	VA-LABs MS0115
Hersteller (Lieferant):	ENOVATEK GmbH
Spannungsversorgung:	2x 1,5 V-Micro-Batterie (AAA/LR03)
Sicherungen:	600 mA / 600 V flink, Keramiksicherung 10 A / 600 V flink, Keramiksicherung
Display:	LCD, 6000 Digit
Sicherheit:	EN 61010-1 CAT III (600 V), doppelt isoliert
Isolation:	Klasse 2, doppelt isoliert
Diodentest:	Teststrom 1,5 mA (typisch), Spannung 3 V (typisch)
Durchgangsprüfung:	Audiosignal bei Widerstand von 30 ±5 Ω und weniger
Batteriewarnung:	Batteriewarnsignal im Display
Batterielebensdauer:	Bis zu 150 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Bereichsüberschreitung:	„OL“ wird im Display angezeigt
Polarität:	Automatisch / Minussymbol „-“ wird für eine negative Polarität angezeigt
Messrate:	3 Messungen pro Sekunde
Bereichswahl:	Automatisch
AC-Messmethode:	True RMS
Automatische Abschaltung:	Ca. 15 Minuten bei Inaktivität
Arbeitstemperaturbereich:	0 bis +40 °C bei <80% relativer Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur:	-10 bis +60 °C bei <70% relativer Luftfeuchtigkeit
Maße:	151x75x46 mm

Messbereichsspezifikationen:

Genauigkeitsangaben gelten für den Temperaturbereich von 18 bis 28 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 80%.

Funktion:	Messbereich:	Auflösung:	Genauigkeit ±(% der Anzeige + Digit)
AC Spannung	60 mV	0,01 mV	±(1,0% +3)
	600 mV	0,1 mV	
	6 V	0,001 V	
	60 V	0,01 V	
	600 V	0,1 V	

Eingangsschutz: 600 V

Eingangsimpedanz: 10 MΩ

Genauigkeit Bandbreite, AC-Spannung: 10 Hz bis 1 kHz

Funktion:	Messbereich:	Auflösung:	Genauigkeit ±(% der Anzeige + Digit)
DC Spannung	60 mV	0,01 mV	±(0,5% +3)
	600 mV	0,1 mV	
	6 V	0,001 V	
	60 V	0,01 V	
	600 V	0,1 V	

Eingangsschutz: 600 V

Eingangsimpedanz: 10 MΩ

Funktion:	Messbereich:	Auflösung:	Genauigkeit ±(% der Anzeige + Digit)
Widerstand	600 Ω	0,1 Ω	±(1,0% +3)
	6 kΩ	1 Ω	
	60 kΩ	10 Ω	
	600 kΩ	100 Ω	
	6 MΩ	1 kΩ	±(1,5% +3)
	60 MΩ	10 kΩ	

Eingangsschutz: 600 V

Funktion:	Messbereich:	Auflösung:	Genauigkeit ±(% der Anzeige + Digit)
AC Strom	600 μA	0,1 μA	±(1,5% +3)
	6000 μA	1 μA	
	60 mA	0,01 mA	
	600 mA	0,1 mA	
	6 A	0,001 A	
	10 A	0,01 A	

Überlastschutz: μA, mA Bereiche: 600 mA / 600 V Sicherung / 10 A Bereich: 10 A / 600 V Sicherung

Genauigkeit Bandbreite, AC-Strom: 10 Hz bis 1 kHz

Funktion:	Messbereich:	Auflösung:	Genauigkeit \pm(% der Anzeige + Digit)
DC Strom	600 μ A	0,1 μ A	\pm (1,2% +3)
	6000 μ A	1 μ A	
	60 mA	0,01 mA	
	600 mA	0,1 mA	
	6 A	0,001 A	
	10 A	0,01 A	

Überlastschutz: μ A, mA Bereiche: 600 mA / 600 V Sicherung / 10 A Bereich: 10 A / 600 V Sicherung

Funktion:	Messbereich:	Auflösung:	Genauigkeit \pm(% der Anzeige + Digit)
Kapazität	10 nF	0,001 nF	\pm (4,0% +3)
	100 nF	0,01 nF	
	1000 nF	0,1 nF	
	10 μ F	0,001 μ F	
	100 μ F	0,01 μ F	
	1000 μ F	0,1 μ F	
	10 mF	0,001 mF	\pm (5,0% +5)
	100 mF	0,01 mF	

Überlastschutz: 600 V

Funktion:	Messbereich:	Auflösung:	Genauigkeit \pm(% der Anzeige + Digit)
Frequenz / Abtastrate	10 Hz	0,001 Hz	\pm (1,0% +3)
	100 Hz	0,01 Hz	
	1000 Hz	0,1 Hz	
	10 kHz	0,001 kHz	
	100 kHz	0,01 kHz	
	1000 kHz	0,1 kHz	
	10 MHz	0,001 MHz	\pm (3,0% +3)
	1-99%	0,1 %	

Hz / Abtastrate: Bereich: 0-10 MHz / Spannungsempfindlichkeit 0,2-10 V AC / Überlastschutz: 600 V

8 Hinweise zur Entsorgung

Das Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!



Batterieverordnung beachten!

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind verpflichtet, diese in den Wertstoffkreislauf zurückzugeben. Entsorgen Sie Batterien und Akkus in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle, geben Sie sie an uns oder an Verkaufsstellen zurück, die Batterien und Akkus verkaufen!



9 Hilfe bei Störungen

Lässt sich das Multimeter MS0115 nicht in Betrieb nehmen oder treten Funktionsstörungen während des Betriebs auf, so ist eine qualifizierte und befugte Elektrofachkraft zu informieren. Auf keinen Fall darf versucht werden, die Störungen selber zu beheben.



WARNUNG

Um Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag zu vermeiden:

- Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von der qualifizierten und befugten Elektrofachkraft ausgeführt werden!

Bei Fragen und Problemen können Sie sich mit dem Hersteller / Inverkehrbringer des vorliegenden Produktes über die zuvor genannten Kontaktdaten in Verbindung setzen.

10 EG- Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung



Die Firma
ENOVATEK GmbH
Am Bullhamm 37
26441 Jever

erklärt hiermit, dass das Multimeter VA-LABs Typ MS0115 die Bestimmungen der nachfolgenden einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft erfüllt:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Gemäß Anhang I Nr. 1.5.1. der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wurden auch die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten.

Die folgenden Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

- DIN EN 61326-1: 2013
- DIN EN 61236-2-2: 2013
- DIN EN 61010-1: 2010
- DIN EN 61010-2-030: 2010
- DIN EN 61010-2-033: 2012

Jever, 07.09.2020

.....
(Ort, Datum)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Florian Ziegler', is written over a horizontal dotted line.

.....
(Florian Ziegler, VA LABS UG (haftungsbeschränkt))